



## **BOLETIM TÉCNICO DE SERVIÇOS**

**ALERTA TECNOVIGILÂNCIA TSB 272/PR109813 ASSUNTO** 

**PRODUTO Ventilador Pulmonar** 

**MODELOS** Evita V300, Evita Infinity V500 e Babylog VN500

**REGISTROS** 10407370114, 10407370075 e 10407370125

Agosto de 2021

Aos usuários dos ventiladores Dräger Evita V 300, Evita Infinity V 500 e Babylog VN 500 Aviso importante de segurança! Reinicialização o casional do equipamento

Estimado cliente.

Durante as nossas ações de acompanhamento do mercado, detectamos casos esporádicos em que os produtos acima mencionados podem apresentar reinicialização do equipamento.

Esta reinicialização é uma função de recuperação do sistema concebida para restaurar o funcionamento adequado do ventilador. No entanto, de acordo com os raros casos relatados, um erro no processamento dos dados da medição de CO2 causou a reinicialização da unidade de ventilação (ventilador). Os equipamentos em que não possuem o software opcional de capnografia instalado ou desativado não são afetados. Esse erro poderá ser prevenido de forma eficaz se a medição integrada de CO2 não for ativada. Se necessário, é possível utilizar monitoramento externo de CO2. Se as instruções contidas nesta nota de segurança forem seguidas, os equipamentos poderão permanecer em funcionamento normalmente.

Até a data deste aviso de segurança, a Dräger recebeu 22 reclamações relativas ao Evita V500 e o Evita V300 a respeito desta ocorrência (o que corresponde a um total\* de 3 em cada 1000 ventiladores por ano em operação). Não houve relatos de qualquer evento adverso envolvendo pacientes.

VAT nº DE135082211





Se esta reinicialização ocorrer, a ventilação é temporariamente interrompida e um alarme sonoro é ativado pelo sistema de alarmes do ventilador. O sistema respiratório é aberto para o ar ambiente para que o paciente possa respirar espontaneamente. A abertura do sistema respiratório para o ambiente causar uma perda do suporte de ventilatório, podendo incluir a PEEP. Este reinicialização dura aproximadamente 8 segundos. Após isso, a ventilação é retomada automaticamente com as mesmas configurações definidas antes da reinicialização. Uma vez concluído este processo, o usuário é informado por um alarme na unidade de visualização (tela do equipamento) que informa: "Unidade de ventilação reinicializada", juntamente com uma sequência de sons de alarme. Em seguida, o alarme sonoro auxiliar da unidade de ventilação (ventilador) que foi emitido é interrompido. Consulte as instruções de uso dos equipamentos para obter mais informações a respeito desta notificação de alarme.

Estimamos que a correção de software ocorra no início do quarto trimestre de 2021. Assim que o software estiver disponível, o seu representante local Dräger Service entrará em contato para marcar uma data para a atualização gratuita do software.

Certifique-se de que estas instruções de segurança sejam devidamente transmitidas a todos os usuários dos ventiladores mencionados acima e à outras pessoas dentro da sua instituição que devem saber destas instruções. Se os equipamentos foram fornecidos à terceiros, reencaminhe-os uma cópia desta informação. Disponibilize estas informações a todos os usuários até que as medidas de correção tenham sido concluídas.

As autoridades responsáveis foram notificadas a respeito desta ação.

Pedimos novamente desculpas por qualquer inconveniente; no entanto, acreditamos que se trata de uma medida preventiva essencial para garantir a segurança dos pacientes e usuários. Obrigado por todo o seu apoio.

Frank Ralfs Senior Product Manager Business Area Respiratory Care Business Unit Therapy Drägerwerk AG & Co. KGaA

Daniel Dolci Coordenador de Produtos Dräger Indústria e Comércio Sonja Hillmer Director Post Market Surveillance Quality & Regulatory Affairs Medical Division Drägerwerk AG & Co. KGaA

Marcelo Abdala Gerente nacional de serviço Dräger Indústria e Comércio

\*: este cálculo é realizado com base no número de casos notificados, na base instalada de equipamentos e no tempo de funcionamento no momento da avaliação.