

18 de outubro de 2022

Nova comunicação com o cliente

Notificação Urgente de Dispositivo Médico – Falhas de Engajamento Associadas aos Grampeadores da Vinci X/Xi SureForm 45 e SureForm 60 (PNs 480445-04, 480545-04, 480460-09)

(ISIFA2022-09-C)

1- Introdução e Razão da Ação de Campo Prezado cliente Intuitive,

O objetivo desta notificação é informá-lo de que, durante as atividades padrão de vigilância pós-comercialização, a Intuitive observou um aumento nas reclamações relacionadas a falhas de engajamento associadas aos instrumentos grampeadores da Vinci X/Xi SureForm 45 e 60. Trata-se de lotes específicos e como medida de precaução, este aviso está sendo enviado para conscientizá-los que pode haver um aumento das ocorrências de instrumentos com falhas de engajamento.

A Intuitive determinou que um aumento de atrito no eixo de rolagem dos grampeadores SureForm 45 e 60 pode resultar em falhas de engate na instalação do instrumento. Além do potencial de falha no engate da instalação, um aumento no atrito do eixo de rolagem pode levar a:

- Uma diminuição na taxa de rolagem do grampeador ao longo do eixo de rolagem.
- Um movimento distal do instrumento desviado do controlador principal, que ocorreria imediatamente ao assumir o controle do instrumento após a instalação.

Todos os lotes de grampeadores SureForm 45 e 60 fabricados entre as datas listadas na Seção 3 desta carta terão graus variados de atrito do eixo de rolagem. A origem do atrito do eixo de rolagem é atribuível a um componente do dispositivo.

Caso encontre algum problema de engajamento ou inicialização, siga as instruções na tela, conforme descrito nas instruções de uso existentes e alertas de sistema integrados (Figura 1) para remover e reinstalar o grampeador SureForm. Essa verificação de segurança garante que o grampeador instalado se encaixe corretamente no sistema antes do uso.

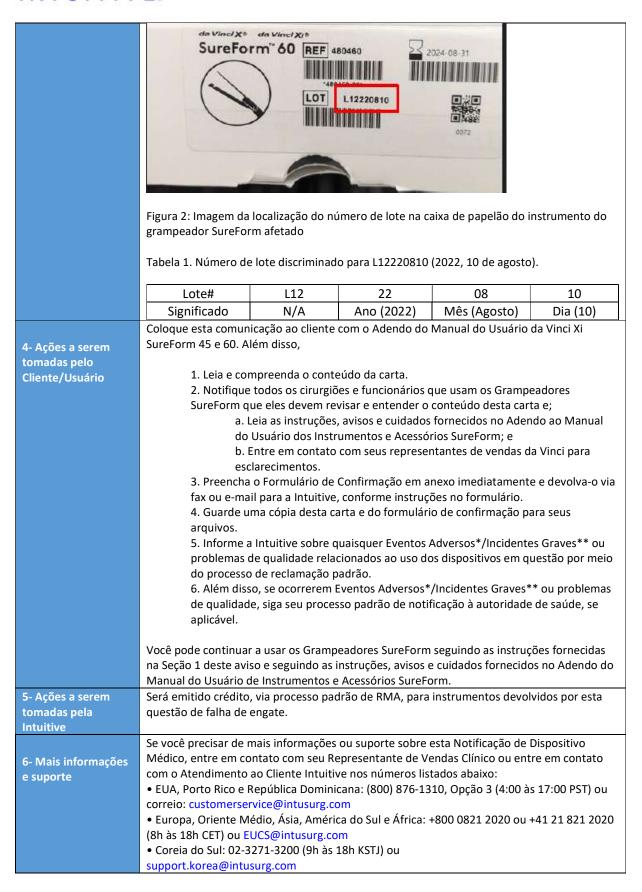


Figura 1 (Mensagem na tela conforme exibida na tela sensível ao toque do carrinho lateral do Vision, "Falha na ativação do instrumento. Remova e reinstale")

Se o problema com a falha de engate persistir, remova o grampeador SureForm e use um instrumento de grampeamento de backup ou um grampeador laparoscópico se nenhum grampeador SureForm de backup estiver disponível.



	assumir o control SureForm. Se a si grampeamento d	e imediatamente após a in tuação persistir, remova o e backup.	er desviado dos controlador istalação, remova e reinstale grampeador SureForm e uso os os avisos e cuidados exis	e o grampeador e um instrumento de
			orm 45, 60 Instrumentos e A	
2 - Riscos à Saúde	Nenhuma das reclamações recebidas até o momento levou a um evento adverso*/incidente grave**.			
	Falhas de engaja:	mento repetidas		
	Falhas repetidas de engate podem levar a um atraso insignificante no procedimento, devido			
	ao tempo necessário para solucionar o problema. A falha de engate persistente pode			
	resultar no uso de um dispositivo de grampeamento diferente.			
	Taxa de rolagem reduzida ao longo do eixo de rolagem			
	Uma taxa de rolagem diminuída ao longo do eixo de rolagem, se percebida pelo usuário,			
	pode resultar em um pequeno atraso no procedimento devido ao tempo necessário para solucionar o problema.			
	Movimento de d	eslocamento controlado		
	Se ocorrer movimento de deslocamento distal do instrumento dos controladores mestres, isso será imediatamente perceptível ao cirurgião ao assumir o controle após a instalação do instrumento. Isso pode resultar em um pequeno atraso no procedimento para remover e			
	reinstalar o grampeador SureForm. Se o problema persistir após a solução de problemas inicial, pode haver um atraso adicional para obter um instrumento de grampeamento			
	diferente.			
	No caso improvável de que o movimento distal do instrumento dos controladores mestres			
	não seja imediatamente detectado pelo cirurgião, a extremidade distal do grampeador pode entrar em contato com a anatomia do paciente, o que pode resultar em danos aos tecidos.			
		рин н		
3- Produtos Afetados	Número da peça	Nome do Produto	Número do lote afetado	Identificador de
			Período de fabricação	dispositivo exclusivo
	480445- 04	Da Vinci Xi/X SureForm 45	3 de maio de 2022 a 8 de	00886874117583
			setembro de 2022	
	480545-04	Da Vinci Xi/X SureForm 45 Ponta Curva	4 de maio de 2022 a 12 de setembro de 2022	00886874117590
	480460-09	Da Vinci Xi/X SureForm 60	26 de abril de 2022 a 16 de	00886874115640
		,	setembro de 2022	
	Para ajudá-lo a id	entificar os lotes afetados	para os Grampeadores Sure	form da Vinci Xi/X.
			para encontrar a data de fa	





- Japão: 0120-56-5635 ou 03-5575-1362 (9 AM a 6 PM JST) ou csjapan@intusurg.com
- Taiwan: 886-2-27008181 (9:00am às 18:00pm CST) ou CS.Taiwan@intusurg.com

Informamos que a Autoridade Reguladora apropriada para sua região pode ser notificada de acordo com o requisito de regulamentação local desta Notificação de Dispositivo Médico.

Atenciosamente,

Intuitive

Definições:

- b. a deterioração grave temporária ou permanente do estado de saúde de um paciente, usuário ou outra pessoa,
- c. uma séria ameaça à saúde pública"

^{*} Evento Adverso é definido como "um evento ou incidente que levou à morte, lesão grave ou grave deterioração do estado de saúde de um paciente, usuário ou outra pessoa; se o evento ou incidente foi total ou parcialmente causado pelo dispositivo ou por deficiências nas informações fornecidas com o dispositivo."

^{**}Incidentes Graves (EUMDR 2017/745) são definidos como "qualquer incidente que direta ou indiretamente levou, pode ter levado ou pode levar a qualquer um dos seguintes:

a. morte de um paciente, usuário ou outra pessoa



Nova comunicação com o cliente

Notificação Urgente de Dispositivo Médico – Falhas de Engajamento Associadas aos Grampeadores da Vinci X/Xi SureForm 45 e SureForm 60 (PNs 480445-04, 480545-04, 480460-09)

(ISIFA2022-09-C)

Enviar para: Nome do Hospital: Endereço: Cidade, Estado, CEP: SFID: ATENÇÃO:

PREENCHA TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS E DEVOLVA IMEDIATAMENTE

- 1. Recebi e li este aviso.
- 2. Assegurei que todo o pessoal apropriado esteja totalmente informado sobre o conteúdo deste aviso.
- 3. Entrarei em contato com a Intuitive se tiver alguma dúvida.

Nome do Hospital:	<u>Cargo:</u>
Nome (impresso):	Coordenador de Robótica Diretor da Sala de Operações
Assinatura:	Gestor de Risco
Número de telefone:	Cirurgião Outro:
E-mail:	·
Data:	

FAVOR ENVIE ESTE FORMULÁRIO DE RECONHECIMENTO POR FAX OU E-MAIL PARA A Intuitive AÇÕES DE CAMPO DE CONFORMIDADE REGULATÓRIA

Linha de assunto para e-mail: ISIFA2022-09-C Falhas de Engate do Grampeador SureForm Fax EUA +1 (408) 523-0619, Ou Digitalizar e enviar Email: recalls@intusurg.com

Atendimento ao cliente:

- EUA, Porto Rico e República Dominicana (800) 876-1310, Opção 3 (4h às 17h PST)
- Europa, Oriente Médio, Ásia, América do Sul e África: +800 0821 2020 ou +41 21 821 2020 (8h às 18h CET)+800 0821 2020 ou +41 21 821 2020 (8h às 18h CET) ou EUCS@intusurg.com
- Coreia do Sul: 02-3271-3200 (9h às 18h KSTJ)
- Japão: 0120-56-5635 ou 03-5575-1362 (9h às 18h JST)
- Taiwan: 886-2-27008181 (9:00Hs às 18:00hs CST)

