2023-11-04

AVISO URGENTE DE SEGURANÇA DE CAMPO

SRN do fabricante:	DE-MF-000020091
Referência FSCA:	879551 CARDIOHELP- i – IFU contém configurações de fábrica incorretas
Tipo FSN:	Novo
Produto afetado:	CARDIOHELP- i (Mat. 701048012) CARDIOHELP- i (variante dos EUA) (Mat. 701072780)
Identificador(es) exclusivo(s) de dispositivo (UDI-DI):	04037691658384 04058863074863
Nº de série afetado:	Todos os dispositivos entregues entre o início da produção e 09/03/2023
Para atenção de:	Usuários do dispositivo médico listado acima

Caro cliente,

A Maquet Cardiopulmonary GmbH (MCP) gostaria de informá-lo através desta carta sobre uma ação corretiva para o CARDIOHELP-i mencionado acima devido as informações incorretas sobre as configurações de fábrica nas Instruções de Uso (IFU).

O uso pretendido do CARDIOHELP-i é conduzir, controlar, monitorar e protocolar uma circulação extracorpórea.

Descrição do Problema

A IFU do sistema CARDIOHELP indica configurações de fábrica incorretas. O dispositivo em si estão funcionando como pretendido e o erro refere-se apenas à IFU. As seguintes configurações de fábrica estão incorretas (para mais informações, consulte o Anexo I) :

- Informações incorretas nas instruções de uso IFU referentes a P_{Ven} , P_{Aux} e intervenção de bolha venosa;
- Declaração falsa na instrução de uso IFU com relação ao bloqueio automático desativado no MECC Thapp.

Situação perigosa

Não foram identificadas situações perigosas.

Dano potencial

Não há consequências previstas para a saúde, imediatas e/ou de longo prazo, da não conformidade devido a a rotulagem/descrições inadequadas de CARDIOHELP nas IFU presentes.

A Maquet Cardiopulmonary GmbH não identificou quaisquer reclamações de danos ao paciente, lesões graves ou mortes devido ao modo de falha descrito acima.

Ação corretiva:

- Substituição da instrução de uso incorreta

Ação a ser tomada pelo usuário:

- Identificar dispositivo
- Dispositivo de quarentena
- Dispositivo de devolução
- Destruir dispositivo

Detalhes da(s) ação(ões) adicional(is):

- De acordo com a nossa documentação de vigilância pós-comercialização, você pode ter produtos afetados por esta ação. Examine seu inventário imediatamente para determinar se você possui a unidade CARDIOHELP- i afetada em seu inventário.
- Sempre relate quaisquer eventos adversos, por exemplo, infecções potencialmente relacionadas aos produtos afetados, ao seu representante da Getinge .
- Preencha devidamente a Carta de Conhecimento anexa e devolva-a ao seu representante local da Getinge até **30 de abril de 2024**, o mais tardar. Forneça **FSCA-879551** como referência na linha de assunto do seu e-mail.

Ações a serem tomadas pelo fabricante:

- Remoção de produto
- Modificação/inspeção do dispositivo no local
- Atualização de software
- IFU ou alteração de rotulagem
- Outro
- Nenhum

- Infomar imediatamente todos os clientes que possuem os produtos afetados sobre esta Ação de Campo, enviando o Aviso de Segurança de Campo para Clientes.
- Forneça aos clientes a versão correta das IFU.

Documentos anexos:

- Formulário de resposta do cliente
- Anexo I Configurações de fábrica incorretas

Transmissão do Aviso de Segurança de Campo

- Certifique-se de que em sua organização todos os usuários dos produtos mencionados acima e outras pessoas a serem informadas estejam cientes deste Aviso Urgente de Segurança em Campo.
- Por favor, transfira este aviso para outras organizações nas quais a ação tenha impacto.
- Se você cedeu os produtos a terceiros, encaminhe uma cópia desta informação ou informe a pessoa de contato indicada abaixo.
- Mantenha-se informado sobre o aviso e as ações resultantes por um período apropriado para garantir a eficácia da ação corretiva.

Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar e faremos o possível para realizar esta ação o mais rápido possível.

Conforme necessário, fornecemos esta notificação às Agências Reguladoras necessárias.

Caso você tenha dúvidas ou precise de informações adicionais, entre em contato com seu representante local da Getinge ou envie um e-mail para FSCA.cp@getinge.com.

Sinceramente,

Diretor-gerente

**Pessoa Responsável pela
Conformidade Regulatória (PRRC)**

Detalhes de contato do fabricante

Tom Peters

Maquet Cardiopulmonary GmbH

Kehler . 31

76437 Rastatt

ALEMANHA

Telefone: +49 7222 932 - 0

E-mail: FSCA.cp@getinge.com

FORMULÁRIO DE RESPOSTA DO CLIENTE

Referência FSCA: 879551 CARDIOHELP- i – IFU contém configurações de fábrica incorretas

Produto afetado: CARDIOHELP- i (Mat. 701048012)
CARDIOHELP- i (variante dos EUA) (Mat. 701072780)

Nº de série afetado: Todos os dispositivos entregues entre o início da produção e 09/03/2023

Envie este formulário assinado o mais tardar até **30 de abril de 2024** para o seu representante local da Getinge.

Ao preencher este documento e assiná-lo, declaro que li e compreendi os seguintes pontos associados:

- Li e compreendi este Aviso de Segurança de Campo para o produto CARDIOHELP- i afetado . Tomaremos medidas o mais rápido possível de acordo com as instruções fornecidas.
- Confirmando que distribuí este Aviso de Segurança de Campo ao pessoal afetado.

- NÃO tenho nenhum CADRIOHELP- i em meu inventário.
- EU tenho o seguinte CADRIOHELP- i em meu inventário:

Número do artigo	Descrição	Número de série

Comentários:

País

Hospital/Clínica (endereço completo)

Data

Nome (Função)

Assinatura

Por favor, devolva o formulário preenchido ao seu representante local da Getinge por e-mail, qualidade.brasil@getinge.com

Anexo I Configurações de fábrica incorretas

O Anexo I é considerado um anexo complementar ao Aviso de Segurança de Campo 879551.

1. Parâmetro p_{ven}

As seguintes informações incorretas foram listadas no capítulo Limites de advertência, limites de alarme e intervenções:

Parameter	Possible settings		Factory setting	
	Limits	Resolution	Lower / upper limit	Intervention
Flow	-9.99 ... 9.99 l/min	0.01	0.00 / 8.00	deactivated
Speed	0 ... 5000 rpm	1	0 / 4500	deactivated
Pressures:				
☒ p _{int} ^a , p _{Art}	-500 ... +900 mm Hg ^b	1	Warning: - / 400 Alarm: - / 500	deactivated
☒ p _{ven}	-500 ... +900 mm Hg ^b	1	Warning: - / 100 Alarm: - / 150	deactivated

Figura 1: Informações incorretas na IFU EN sobre as configurações de fábrica do P_{ven}

As seguintes informações corretas estão listadas no capítulo Limites de advertência, limites de alarme e intervenções:

Parameter	Possible settings		Factory setting	
	Limits	Resolution	Lower / upper limit	Intervention
Flow	-9.99 ... 9.99 l/min	0.01	0.00 / 8.00	deactivated
Speed	0 ... 5000 rpm	1	0 / 4500	deactivated
Pressures:				
☒ p _{int} ^a , p _{Art}	-500 ... 900 mmHg ^b	1	Warning: - / 400 Alarm: - / 500	deactivated
☒ p _{ven}	-500 ... 900 mmHg ^b	1	Warning: -100 / - Alarm: -150 / -	deactivated

Figura 2: Informações corretas nas IFU EN sobre as configurações de fábrica do P_{ven}

2. Parâmetro p Intervenção P_{Aux} e Bolha Venosa

As seguintes informações incorretas foram listadas no capítulo Limites de advertência, limites de alarme e intervenções:

Parameter	Possible settings		Factory setting	
	Limits	Resolution	Lower / upper limit	Intervention
Flow	-9.99 ... 9.99 l/min	0.01	0.00 / 8.00	deactivated
Speed	0 ... 5000 rpm	1	0 / 4500	deactivated
Pressures:				
☒ P_{Int}^a, P_{Art}	-500 ... 900 mmHg ^b	1	Warning: - / 400 Alarm: - / 500	deactivated
☒ P_{Ven}	-500 ... 900 mmHg ^b	1	Warning: -100 / - Alarm: -150 / -	deactivated
☒ P_{Aux}^a	-500 ... 900 mmHg ^b	1	Warning: --- / --- Alarm: --- / ---	deactivated
☒ Δp	-500 ... 900 mmHg ^b	1	deactivated / 60	-
Bubbles:				
☒ venous	-	-	-	activated

Figura 3: Informações incorretas nas IFU EN sobre P_{Aux} e intervenção com bolhas venosas

As seguintes informações corretas estão listadas no capítulo Limites de advertência, limites de alarme e intervenções

Parameters	Possible settings		Factory setting	
	Limits	Resolution	Lower / upper limit	Intervention
Flow	0 ... 9.9 l/min	0.1	0.0 / 8.0	deactivated
Speed	0 ... 5000 rpm	1	0 / 4500	deactivated
Pressures:				
☒ P_{Int}^a, P_{Art}	-500 ... +900 mmHg ^b	1	Warning: - / 400 Alarm: - / 500	deactivated
☒ P_{Ven}	-500 ... +900 mmHg ^b	1	Warning: -100 / - Alarm: -150 / -	deactivated
☒ P_{Aux}^a	-500 ... +900 mmHg ^b	1	Warning: deactivated / 400 Alarm: deactivated / 500	deactivated
☒ Δp	-500 ... +900 mmHg ^b	1	deactivated / 60	-
Bubbles:				
☒ Venous	-	-	-	deactivated

Figura 4: Informações corretas nas IFU EN sobre P_{Aux} e intervenção com bolhas venosas

3. Opção de bloqueio, bloqueio automático (somente durante MECC Thapp)

As seguintes informações incorretas foram listadas no capítulo Geral configurações

Option	Possible settings	Factory setting
thApp	v-a ECLS, VAD, MECC, v-v ECLS, PALP	MECC
Pump:		
■ Control mode	RPM, LPM	RPM
Data recording:		
■ Interval	3 s, 15 s, 30 s, 45 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min	5 min
■ Offline recording	started, stopped	stopped
Locking:		
■ Automatic lock	activated, deactivated ^a	activated

Figura 5: Informações incorretas nas IFU EN sobre as configurações de fábrica relativas ao bloqueio automático

As seguintes informações corretas foram listadas no capítulo Configurações gerais

Option	Possible settings	Factory setting
thApp	v-a ECLS, VAD, MECC, v-v ECLS, PALP	MECC
Pump:		
■ Control mode	RPM, LPM	RPM
Data recording:		
■ Interval	3 s, 15 s, 30 s, 45 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min	5 min
■ Offline recording	started, stopped	stopped
Locking:		
■ Automatic lock	activated, deactivated ^a	deactivated

Figura 6: Informações corretas nas Instruções de uso EN sobre as configurações de fábrica referentes ao travamento automático